

**Erledigt**

## **First Steps - und jetzt...?**

**Beitrag von „Griven“ vom 30. April 2015, 21:59**

Das mit dem direkten Neustart nach dem PowerOff ist ein DSDT Thema (SMBus und LPC Device) OS-X ruft beim herunterfahren diverse Funktionen aus der DSDT auf die dem Rechner sagen was zu tun ist. Intel hat bei den Z9X Chipsätzen in der Implementation dieser Funktionen Änderungen zu den Vorgängern vorgenommen so, dass OS-X an der Stelle ins leere feuert beim Versuch den Rechner abzuschalten bzw. Register anspricht die dazu führen das die Firmware einen Fehler feststellt und den Rechner dann neu startet. Abhilfe kann unter Umständen ein DSDT Patch schaffen (-> Serie 9 LPC Device) welcher zumindest bei den OZ1479 Versionen in der DB schon enthalten ist und bei der 894m noch nachgereicht werden muss (=> DSDT extrahieren z.B. mit MacIASL) und hochladen ich baue Dir die Patches dann ein.