

**Erledigt**

## Nach Sleep -> Restart zum Bios / Dell Optiplex 9020

Beitrag von „kuckkuck“ vom 19. Oktober 2017, 15:15

[Zitat von shatterhenner](#)

ich habe einfach mal die obersten 2 USB2 Sports übersehen,

Wenn das wirklich USB 2 Ports hinten am Maiboard sind, dann hier die korrekte Version der SSDT. Sobald sie installiert ist, bräuchte ich wieder einen IOReg Dump. Ist der IOReg Dump den du mir oben geschickt hast mit installierter SSDT?

[Zitat von shatterhenner](#)

Nur die Auflistung der USB Busse ist noch daneben...ist alles am USB3 Baum Bild anbei!!!

USBInjectAll spricht die Ports über den XHCI Hub und nicht den EHCI Hub an. XHCI ist neuer/aktueller und unterstützt deshalb auch Technologien wie USB 3.0 aufwärts. Apple spricht bei den meisten ihrer Geräte USB 2.0 über EHCI und 3.0 über XHCI an. Dementsprechend ist auch die Aufteilung im Systembericht. Deine 2.0 Ports werden dort nur im 3.0 Hub angezeigt weil der Bericht nur zwischen den Controllern, nicht jedoch der Port Art unterscheidet, für ihn ist XHCI=3.0+. Die Ports werden dennoch korrekt angesprochen und funktionieren richtig. XHCI ist der neuere Standard, besitzt Backward-Compatibility und unterstützt dementsprechend auch USB 2.0. Das einzigste was für EHCI sprechen würde ist, dass der Controller schon länger etabliert ist und so evtl. stabiler laufen könnte. Die Technologie existiert schon länger und ist bewährt, jedoch nicht zukunftsfähig. Dies ist ebenfalls der Grund warum in den neuesten Mac Modellen soweit ich weiß auch keine EHCI Controller mehr verbaut werden.

[Zitat von shatterhenner](#)

Rechner geht in Sleepmode, wacht nach 5 Sekunden auf

Wir können meiner Meinung nach nicht konstruktiv weiterhin nach der WakeReason suchen,

wenn uns der WakeReason-Terminal Befehl keine Ausgabe gibt. Wir müssen erst den Restart versuchen zu fixen. Probier deshalb mal bitte den neuen Kexts Ordner und config.plist aus, sobald deine USB Ports richtig laufen.

#### [Zitat von shatterhenner](#)

Bei mir steht da Mac Pro Mitte 2010?!?!?!?!Bild anbei  
Im Sysprofiler ist iMac14,2 erkannt?!?!?Bild anbei

Wieso hängst du Bilder als Zip an, anstatt sie mit normalem Suffix hochzuladen und mit dem Paste-Button rechts neben dem kleinen X (bei angehängten Dateien) in den Text einzufügen? Egal, das mit der falschen Anzeige wird wohl an deinem kaputten SMBios liegen, denn der Produkt Name iMac14,2 entspricht nicht der Seriennummer, CK245... welche einem Mac Pro von 2009 entsprechen würde. Du musst dein SMBios fixen und solltest danach mal den NVRam löschen. (Wie steht im Wiki)