

Erledigt

Probleme mit usb 2 und 3

Beitrag von „kuckkuck“ vom 13. März 2018, 13:33

Moin! Alle SSP Ports zu entfernen ist schonmal definitiv nicht richtig. Ist von einem USB Port sowohl der HS als auch der SSP Teil vorhanden, sollte der HS Part beim einstecken von USB 2.0 und der SSP Part beim einstecken von USB 3.0 aufleuchten oder Untereinträge erscheinen.

Wenn egal ob USB 2.0 oder 3.0 nur HS aufleuchtet, ist entweder der SSP Teil nicht verfügbar (noch außerhalb des 14 Port Limits oder excludet), oder die [BIOS Settings](#) falsch (EHCI, XHCI-Handoff, XHCI-Modus), oder der falsche Treiber wird für den Controller geladen. In letzten Fall hilft der 200-series-injector.

In jedem Fall: Schick bitte mal einen aktuellen IOReg Dump.