

Erledigt

Problem nach Update auf Mojave 10.14.4

Beitrag von „kuckkuck“ vom 16. Mai 2019, 04:34

Die Verbose Bilder sehen mir nach KextInjection aus. Ersetz am besten die KernnextPatcher.plist im ROM, dann wird sie sicher eingelesen. In deinem ROM befindet sich bereits eine KernnextPatcher.efs, wenn du sie mit UEFITool aufklappst findest du eine Raw Section. Rechtsklick - Replace Body auswählen, den Haken im öffnenden Finderfenster für alle Dateiartern anklicken und die von Fredde hochgeladene KernnextPatcher.plist auswählen. Injecten, speichern, überprüfen, flashen. Die KernnextPatcher.plist in der EFI kannst du daraufhin löschen. Es gibt noch eine aktualisierte KernnextPatcher.plist mit integriertem KxldUnmap Patch hier: [https://www.insanelymac.com/fo...ndComment&comment=2665093](https://www.insanelymac.com/forum/thread/42308-problem-nach-update-auf-mojave-10-14-4/?postID=506029#post506029)