

Erledigt

Ruhezustand wird über Nacht unerwartet unterbrochen

Beitrag von „blob810“ vom 16. August 2019, 08:29

Kurzer Zwischenbericht: Ich habe gestern meine DSDT folgendermaßen angepasst.

Bei XHC und CNVW habe ich die _PWR Funktion

Hier die PWR Funktion von XHC. Vorher stand hier 06D, 0x04.

Code

1. Method (_PRW, 0, NotSerialized) // _PRW: Power Resources for Wake
2. {
3. Return (GPRW (0x6D, Zero))
4. }

Das gleiche bei CNVW:

Code

1. Method (_PRW, 0, NotSerialized) // _PRW: Power Resources for Wake
2. {
3. Return (GPRW (0x6D, Zero))
4. }

Heute Nacht gab es mal keine Probleme mit dem Sleep.