

**Erledigt**

## **HP EliteBook 8470p | Catalina | 100% Funktionalität**

**Beitrag von „griven“ vom 22. Januar 2020, 15:57**

BT ist in aller Regel über USB angebunden hier mal checken ob das BT Device unter den USB Geräten gelistet wird und falls ja ebenfalls checken ob der Port den sich das BT Device gekrallt hat auch aktiv ist (Hackintool) und falls nicht einen USBPorts.kext mit dem Hackintool erstellen und den Port auf Intern konfigurieren. Zu guter Letzt ein evtl. vorhandenes onBoard BT im Bios deaktivieren (Intel BT ist oft im Bios noch aktiv sofern es nicht Teil der Intel WLAN Karte war).