

In Arbeit

MacOS Monterey auf ThinkPad T530

Beitrag von „griven“ vom 27. August 2021, 09:21

Das mit dem Balken der bei 1/3 stehen bleibt ist das exakt gleiche Verhalten das mein Thinkpad bei allen OC Versionen größer 0.6.5 zeigt warum das so ist habe ich bisher nicht ergründen können. Vielleicht hat ja [mhaeuser](#) eine Idee dazu? Das ganze tritt im übrigen nicht nur unter macOS auf auch wenn man Windows oder Linux über OC zu booten versucht bricht das ganze recht früh ab und läuft sich tot. Bei Windows kann man sich dann stundenlang den Spinner anschauen. Es scheint fast so als wenn der Zugriff auf die Dateisysteme irgendwo abhanden kommt.

Was das Windows Thema angeht hier liegen die Probleme wie schon erwähnt in der gepachten DSDT begründet da muss man bei und die Modifikationen die dort vorgenommen wurden mittels _OSI Weiche macOS Exklusiv gestalten. Ich werde mir das später mal ansehen wenn ich Zeit habe zumal viele von den Patches die aktuell auf die DSDT angewendet wurden vermutlich auch einfach gar nicht mehr notwendig sind. [Multi Media](#) Du kannst das leicht selbst verifizieren indem Du mal die DSDT im Bereich ACPI->ADD der Config deaktivierst wirst sehen das Windows dann friedlich durchstartet.