

Firmware auf BCM94360NG Modul neu flashen

Post by "cobanramo" of Sep 20th 2021, 10:37 pm

Hier bei mir sind es auch 4 die ohne problem ihr werk tun.

Man muss einfach beachten das **alle Bluetooth Karten eine sozusagen "second stage" Firmware brauchen** die eben von Betriebssystem mit Treiber eingespielt werden.

Mit "neu flashen" wird das irgendwie falsch rübergebracht, da wird nichts "geflasht" in dem sinn.

Wenn die karte aus irgendeinem grund was falsches eingespielt wurde oder gar nicht eingespielt wurde läuft die auch nicht.

Unter MacOS erkennt man dies meistens auch bei der Firmware Version "4096" angezeigt wird.

In diesem Fall jetzt bei BCM94360NG reicht es vollkommen einmal die Karte eben Stromlos zu stellen.

Oder einfach mit Windows die MacOS [Bootcamp Treiber](#) zu installieren.

Oder auch unter ubuntu zbspl. mit...

Code

1. apt purge bcmwl-kernel-source
2. apt-get install broadcom-sta-source
3. apt-get install broadcom-sta-dkms
4. apt-get install broadcom-sta-common

die Broadcom Treiber Umgebung zu erneuern.

Danach lüpt das auch wie es soll.

Gruss Coban