

GELÖST: IOGEAR Gbu521 läuft nach update auf monterey nicht mehr

Beitrag von „GoodBye“ vom 22. Juli 2022, 09:09

DataV was auch immer da stehen mag....

bei mir läuft der BT Stick seit Mojave bis aktuell Ventura ohne Probleme.

[DotWin](#) , stimmte genau, wenn ich mal mit EFI´s rumprobiert habe, dann kam es vor das ich beim Login den Stick einmal ab und wieder anstecken musste.

Ich logge mich aber täglich zuverlässig damit in Monterey ein, und auch wenn ich Ventura Beta3-2 auf der SSD anwerfe mit OC083 funktioniert der Login zuverlässig.

[denkteich](#)

Nur BlueToolFixup.kext und natürlich ein ordentliches USB Mapping.

OC082 und BlueToolFixup.kext 2.6.2 unter Monterey

OC083 und BlueToolFixup.kext 2.6.3 unter Ventura

Es hilft auch wenn beim Update was durcheinander kommt:

BT geräte entfernen und Neu koppeln

XML

1. `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`
2. `<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">`
3. `<plist version="1.0">`
4. `<array>`
5. `<dict>`
6. `<key>Arch</key>`
7. `<string>Any</string>`

8. <key>BundlePath</key>
9. <string>BlueToolFixup.kext</string>
10. <key>Comment</key>
11. <string>V2.6.2</string>
12. <key>Enabled</key>
13. <true/>
14. <key>ExecutablePath</key>
15. <string>Contents/MacOS/BlueToolFixup</string>
16. <key>MaxKernel</key>
17. <string></string>
18. <key>MinKernel</key>
19. <string></string>
20. <key>PlistPath</key>
21. <string>Contents/Info.plist</string>
22. </dict>
23. </array>
24. </plist>

Alles anzeigen

9	USBMap.kext	V1.0	True		Contents/Info.plist		Any
10	BlueToolFixup.kext	V2.6.2	True	Contents/MacOS/BlueToolFixup	Contents/Info.plist		Any