

In Arbeit

Catalina auf Lenovo G50-80

Beitrag von „RenStad“ vom 2. Januar 2023, 18:52

Wenn Deiner Beobachtung nach alles läuft, sollte das Meiste wohl richtig sein. Ich habe mir dennoch Deine EFI mal angesehen. Folgendes fällt auf:

1. Du hast unter ACPI/Patches 42 Einträge drin. Im Grunde hast Du aber nur drei Patches (Renames: Item0, Item14, Item28) drin. Diese drei Patches hast du aber mehrfach drin, so dass Du auf 42 kommst. Ob Du diese überhaupt brauchst, musst Du testen. Am besten erstmal alle löschen und nur die drei übrig lassen. Danach diese einzeln abschalten und testen, ob sich etwas verändert. Man könnte dies auch über die DSDT prüfen, dann bräuchten wir aber eine frisch gezogene und ungepatchte Orgin-Verison.

2. Deine USBPort.kext ist nicht korrekt. Diese stammt von einem MacBookPro11.1. Du hast aber als SMBIOS ein MacBookAir7.1 ausgewählt. Am besten die USB-Ports nocheinmal korrekt patchen. Erst dann hast Du eine Chance auf einen funktionierenden Sleep.

3. IntelBTPatcher.kext am Besten, den mal abschalten und testen, ob der überhaupt gebraucht wird. Ich meine für Catalina benötigst Du den IntelBluetoothInjector zum IntelBluetoothFirmware.kext.

4. BlueToolFixup.kext gehört ist nicht für Intel-Karten, soweit ich weiß und wurde auch erst ab Monterey gebraucht. Also sollte der auch raus.

Ich habe jetzt sicher nicht alles gefunden. Versuche die Fehler mal Stück für Stück zu beheben und beobachte, wie sich Dein System nach jeder Änderung verhält und berichte neu.