

Legacy Patcher bootet Ventura nicht

Beitrag von „griven“ vom 11. Oktober 2023, 09:40

[Axxel](#) Das "Problem" ist bekannt und die Lösung ist ein aktiver USB2.0 Hub der an den Mini ran muss für die Installation 😊

Hintergrund: Ventura hat den Support für USB1.0 gedropped was aber für die 2012 Modelle und davor noch notwendig ist weil hier Maus und Tastatur über USB1.0 anbinden. Der Hub springt hier in die Bresche und gibt bis zur abschließenden Installation des Patcher die Maus und Tastatur in Funktion. Nach der Patcher installation kann der HUB wieder weg und es funktioniert "normal" wieder (bis zum nächsten Update zumindest daher den Hub nicht zuweit weg packen 😊)