

Bluetooth lässt sich nicht aktivieren [gelöst]

Beitrag von „griven“ vom 14. April 2025, 22:06

Okay also ausgehend von dem Chipsatz (20702a3) der auf Deinem BigSur Screenshot zu sehen ist wäre es denkbar das hier zusätzlich zum BlueToolFixup.kext auch BRCMPatchram3 und BrcmFirmwareData.kext benötigt werden. Für mich sieht das verdächtig danach aus das der Stick beim Systemstart keine Firmware bekommt. Die beiden genannten Extensions bindest Du genauso ein wie den BlueToolFixup.kext achte dabei jedoch auf die richtige Reihenfolge da hier Abhängigkeiten der Extensions zueinander bestehen. Binde die Extensions in der folgenden Reihenfolge ein:

BRCMFirmwareData.kext

BRCMPatchram3.kext

BlueToolFixup.kext

Du kannst mit dem Min/Max Kernel Eintrag auch steuern ab bzw. bis zu welcher macOS Version die verwendet werden sollen. Da bei Deinem BigSur BT ja von sich aus geht wäre es sinnvoll die Min Kernel Version auf den von Ventura zu setzen. Du trägst also unter Min Kernel jeweils den Wert 22.0.0 ein...