

# Bluetooth lässt sich nicht aktivieren [gelöst]

Beitrag von „schrup21“ vom 13. Mai 2025, 08:44

[TheSnooze](#), schau dir doch nochmal ganz genau deine NVRAM Einträge an, laut Screenshot aus Post #8:

3	7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82	+	3	bluetoothExternalDongleFailed	Data	00
			4	bluetoothInternalControllerInfo	Data	00000000000000000000000000000000

kann nicht funktionieren 😊

## [Zitat von Arkturus](#)

Ventura ... Keine zusätzlichen Einträge im NVRAM

Das stimmt, wenn ich die Einträge aus NVRAM lösche, funktioniert Bluetooth in Ventura trotzdem (ob Dongle oder Kombikarte ist egal) - allerdings werden die wohl durch wen oder was auch immer trotzdem gesetzt, denn:

```
nvrnm -p | grep bluetooth
```

```
bluetoothExternalDongleFailed %00
```

```
bluetoothInternalControllerInfo %00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00
```

Habe beide Einträge in delete angegeben, von der OpenCore Config kommen die also nicht - und in Sequoia funktioniert Bluetooth ohne die beiden Einträge erwartungsgemäß nicht mehr