


# macOS 26 Tahoe auf den Hackintosh


Beitrag von „MacGrummel“ vom 10. März 2026, 22:04

Der einzige größere Fehler, der mir sofort auffällt, ist die csr-active-config (NVRAM / 7C436.... Mach da mal 03080000 draus. Ich kann ohne Kexte natürlich nicht in Deine USB-Konfiguration sehen, aber da liegt der häufigste Fehler: die Ports sollen in usb-port-number umbenannt sein. Das macht das aktuelle USB-Tool-Box-Paket eigentlich automatisch, wenn nicht, kannst Du es selbst machen:

UTBMap.kext mit Rechtsklick öffnen & Paketinhalt anzeigen, Contents/Info.plist

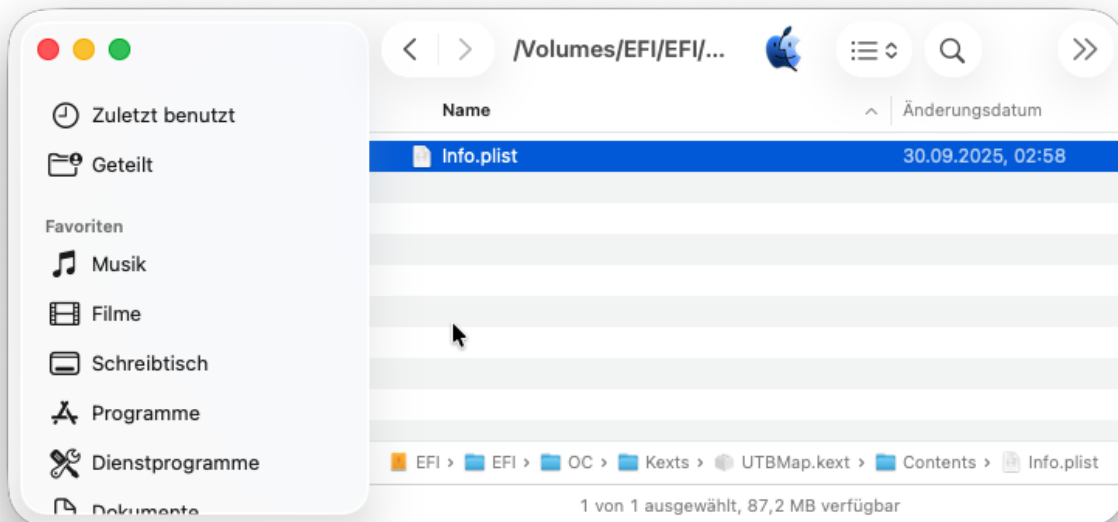

mit einem geeigneten Editor öffnen (X-Code, im Zweifel auch TextEdit),

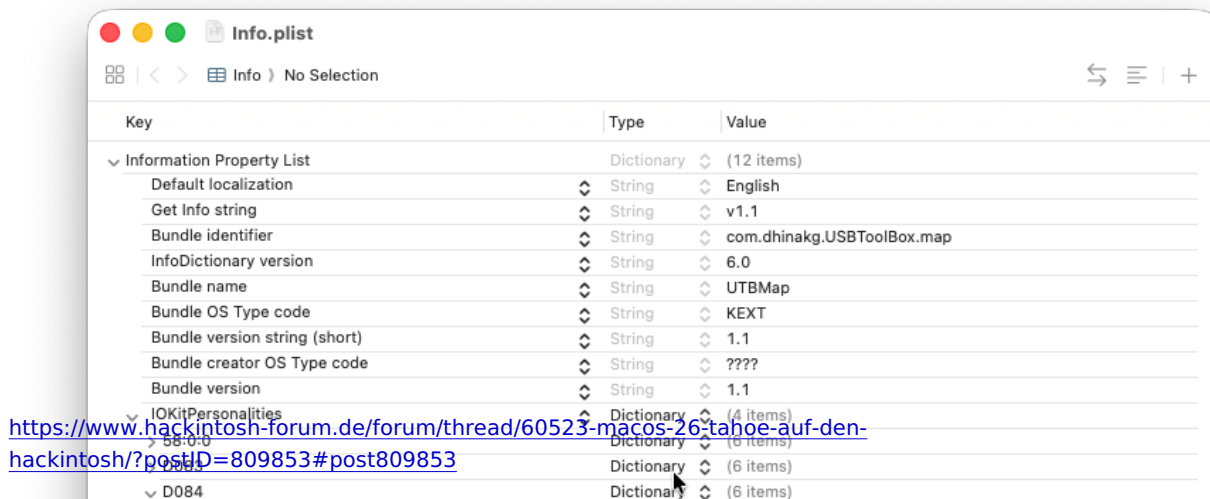

bei IOKitPersonalities wie auf dem Bild einfach die Port-Zeile duplizieren und aus "port" "usb-port-number" machen und speichern.