Erledigt

Atheros 9240 funktioniert auf T430 nach Kextupdates nicht

Beitrag von „Arkturus“ vom 23. Januar 2019, 08:37

Nach dem letzten Kextupdate des AirPortBrcmFixup.kext von 1.1.6 auf 1.1.9 kann auf meinem T430 die von [Sascha 77](#) gebrandete Atheros 9240 nicht mehr geladen werden. Fehler: Es ist keine Wlanhardware installiert. Auch den AirPortAtheros40.kext und KextCache reparieren nützt nix.

Downgrade auf 1.1.6 hat das Problem zunächst gelöst.

Update: Diese Erfolgsmeldung war etwas voreilig. Weder

Sorry, hier muss noch ein anderes Problem dahinter stecken.

Ich hatte als die Atheros 9240 ausgefallen war, den AirPortAtheros40.kext repariert, dann Downgrade des letzten Cloverupdate gemacht. Wlan geht wieder. Hab edann die Kexte verglichen und eine neue Version des AirPortBrcmFixup.kext gefunden und diesen (zu Unrecht) verdächtigt. Jedoch hat nur ein Downgrade des AirPortBrcmFixup.kext allein keine Erfolg gebracht.

Auch der AtherosWiFiInjector.kext ist unschuldig.

Auch das Update 10.14.3 spielt keine Rolle, das Problem war vorher vorhanden.

Zeitlich kriege ich das jetzt nicht hin, jegliche Kexte einzeln zu prüfen.

Deshalb hier die Frage, an welche Schrauben noch gestellt werden müsste?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 23. Januar 2019, 09:02

Nicht am AirPortBrcmFixup.kext. Der ist für Broadcom Wi-Fi cards.

Beitrag von „Arkturus“ vom 23. Januar 2019, 09:35

ok, die Kexte hatte ich aus einer EFI für das T430 von [Sascha_77](#) so übernommen und immer aktualisiert.

Ich teste mal alles durch, vielleicht finde ich nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum den Übeltäter.

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 23. Januar 2019, 10:15

Sascha hat dir 3 kexte geschickt:

FakePCIID_AR9280_as_Custom.kext

FakePCIID.kext

AtherosWiFiInjector.kext

Die gehören in den Other/Kext Ordner

AirPortAtheros40.kext kannst du in den L/E legen. dann KextCache erneuern. So funktioniert das bei mir! (Update Mojave die 3. probiere ich heute abend aber erst)

Beitrag von „Arkturus“ vom 23. Januar 2019, 10:37

Die Kexte habe ich da drin und sie funktionieren, aber ...

KextUpdater hat zur Aktualisierung der **FakePCIID.kext** neben dem **FakePCIID_AR9280_as_Custom.kext** auch noch andere, u.a. den **FakePCIID_AR9280_as_AR946x.kext** angeboten. Den habe ich ungesehen in Other kopiert.

Letzteren darf aber nicht in Other. Der unterbindet die Funktion der Atheros 9240.

Somit ist das Problem gelöst.

Beitrag von „Sascha_77“ vom 23. Januar 2019, 10:52

Ja der FakePCIID_AR9280_as_AR946x.kext gehört da nicht rein.

Wirf einfach alles bis auf meine 3 Kexte aus der EFI raus was mit WLAN zu tun hat. Dann läuft. Gerade mein T530 auf 10.14.3 aktualisiert und die AR9280 tuts nach wie vor.