


Installation Probleme Monterey auf Z370N

Beitrag von „5T33Z0“ vom 4. November 2021, 00:46

Olarila ballert aber erstmal generic alle möglichen Devices, die er kennt, in ne generische SSDT für Mainboards, die er nicht kenn. Er geht dabei immer nur nach Chipsets vor:

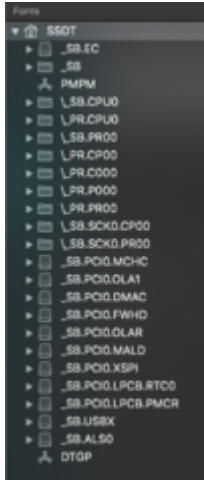

Sogar einen eigenen Device hat er da eingebaut, von dem ich nicht sagen kann, was er macht. Klingt aber derbe generic:

```
Device (_SB.PCI0.OLA1)
{
    Name (_ADR, 0x00000000) // _ADR: Address
    Method (_SRM, 0, NotSerialized) // _SRM: Device-Specific Method
    {
        If ([Arg0 == Zero])
        {
            Return (Buffer (One)
            {
                0x03 // .
            })
        }

        Return (Package (One)
        {
            "AAPL,slot-name",
            "Built-in",
            "Built-in",
            Buffer (One)
            {
                0x00 // .
            },
            "name",
            "Gaussian Mixture",
            "Device Type",
            Buffer (One)
            {
                "Gaussian Mixture"
            },
            "model",
            Buffer (One)
            {
                "Intel Corporation, Series Chipset Gaussian Mixture Model"
            }
        })
    }
}
```

Und zum krönenden Abschluss branded er sich dann noch in die "About this Mac" Section



```

Device (_SB.PCI0.MALD)
{
    Name (_ADR, 0x0140002) // _ADR: Address
    Method (_DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method
    {
        If ((Arg2 == Zero))
        {
            Return (Buffer (One)
            {
                0x03                                     // .
            })
        }

        Return (Package (0x08)
        {
            "AAPL,slot-name",
            "Built In",
            "model",
            Buffer (0x28)
            {
                "Patched by McLibn - olarila.com"
            },
            "name",
            Buffer (0x07)
            {
                "McLibn"
            },
            "device_type",
            Buffer (0x07)
            {
                "McLibn"
            }
        })
    }
}

```

Und weils so schön ist, gleich nochmal:

```

Device (_SB.PCI0.OLAR)
{
    Name (_ADR, 0x0120000) // _ADR: Address
    Method (_DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method
    {
        If ((Arg2 == Zero))
        {
            Return (Buffer (One)
            {
                0x03                                     // .
            })
        }

        Return (Package (0x08)
        {
            "AAPL,slot-name",
            "Built In",
            "model",
            Buffer (0x2A)
            {
                "olarila.com - The Real Vanilla Hackintosh"
            },
            "name",
            Buffer (0x08)
            {
                "Olarila"
            },
            "device_type",
            Buffer (0x08)
            {
                "Olarila"
            }
        })
    }
}

```

- Virtual SMC und sensor-kexts aus config und efi löschen und neu runterladen. Olarila hat die sensor kexts als plugins da mit reingepackt und die sind auch nicht aktuell. Sowas kommt von sowas halt...